



---

# DPC Latency と 対策

## Contents

概要	2
<b>DPC Latency について</b>	2
オーディオのレイテンシー問題	2
DPCとISRについて	2
ハードページフォールトについて	3
基本的な対策	4
<b>LatencyMon を使用して DPC レイテンシをチェックする</b>	6
LatencyMon とは	6
LatencyMon の開始と停止	7
レポート ビュー	7
CPU の選択	8
DPC が問題を報告していない場合	9
Report view に DPC エラーとリアルタイム オーディオ タスクに問題がある場合	9
既知の問題点	10
BIOS	10
Windows の設定	10
http://www.dspj.co.jp/~manuals/MergingTechnologies/Setup/PyramixNativeSetup_2023.pdf	10
DPC または ISR ルーチンの実行時間が長い: 処理方法	11
ハードページフォールト: 調査の進め方	11
ハードページフォールトを回避する方法	12
オーディオのドロップアウト、ポップ、クリックのその他の原因	13
オーディオ バッファ サイズ	13
CPU 過負荷	13
スレッド競合	13
オーディオ ソフトウェアのバグ	13
ハードウェアまたはオーディオ ドライバーのバグ	14
注意事項	14
レポートされたデバイスドライバと改善方法	15
ntoskrnl.exe	16
コア パーキング	16
コアパーキングを無効にするには:	17
第12世代以降の Intel Core プロセッサ	17
<b>Macでの対策</b>	18
10 のヒント:	18





## 概要

PCは、一般的な処理を効率よくこなせるように設計されていますが、オーディオのような「リアルタイム処理」が得意ではありません。

オーディオ用に使用するPCは、いかなる場合でも音(データ)を連続的に処理する必要があります。

この性能の指標となるのが **DPC(Deferred Procedure Call) Latency** と呼ばれるもので、ドライバーの処理が他のドライバーの処理の邪魔をしていないかを評価することができます。

一般的に **DPC Latency** は、Windows10 以降では「**Latency Mon** (<https://www.resplendence.com/latencymon>)」でチェックを行います。

## DPC Latency について

### オーディオのレイテンシー問題

Windows はリアルタイムのオペレーティングシステムではありません。OSへのリクエストはすべてベストエフォートで配信されます。リアルタイムOSの特徴である「ある時間内に要求が届く」という保証は一切ありません。

ほとんどのデバイスやタスクでは問題ありませんが、オーディオ アプリケーションでは、サブシステムやハードウェアに1秒間に数回バッファでデータを配信する必要があるため、この仕様はあまり向いていません。

もし、1つまたは複数のバッファが期限を過ぎてしまい、時間内に配信されないと、オーディオのドロップアウトやクリック、ポップノイズとして聴感上に影響を及ぼします。

### DPCとISRについて

カーネルの一部である Windows のスレッド ディスパッチャ(スケジューラとも呼ばれる)は、優先順位に基づいてスレッドを実行します。

優先度の高いスレッドには、優先度の低いスレッドよりも長い実行時間(量子またはタイムスライスとも呼ばれる)が与えられます。

しかし、カーネルには割り込みサービスルーチン(ISR)として知られる他のタイプの実行単位もあります。

システムに接続されているデバイスは、接続されているCPUで割り込みが発生し、その割り込みサービスルーチンを実行させることができます。

割り込みは、オーディオプログラムが実行されているのと同じプロセッサ上で発生することもあります。この時、割り込みが発生したプロセッサで実行されていたスレッドは、その優先度に関わらず一時的に停止されます。

割り込みサービスルーチン(ISR)が実行され、作業量を軽減するためにDPCをスケジューリングすることができます。

DPCは同じプロセッサ上ですぐに実行されることが多いので、オーディオ アプリケーションは ISR と DPC ルーチンの両方の実行が終了するまで停止します。

これは、ISR と DPC が、スレッド ディスパッチャ(スケジューラ)によって先取りされることのない、昇格した IRQL で実行されるからです。





---

したがって、システムの応答性を保証するために、ISRとDPCルーチンは可能な限り高速に実行される必要があります。

ガイドラインでは、実行時間は **100μs以下** とされていますが、ドライバ開発者がコントロールできないハードウェアの要因で、この時間に達しないことがあります。

実行時間が長くなりすぎると、オーディオ プログラムがハードウェアにオーディオ バッファを適時に提供できなくなる可能性があります。

### ハードページフォールトについて

*Windows* では、CPUが提供するページ変換システムに依存した仮想メモリの概念が用いられています。

物理メモリにない(常駐していない)メモリアドレスが要求されると、必ず INT14 が発生します。

OSが提供する INT14 ハンドラは、次の処理を決定します。

アドレスが存在するページが *Windows* に知られているが、常駐していない場合、*Windows* はページファイルから必要なページを読み込みます。

これは ハードページフォールト と呼ばれ、完了するまでに多くの時間がかかることがあります。

ハードディスク キャッシュからページを読み込むことができれば、時間は限定されますが、ディスクセクタから物理的にデータを読み込む必要がある場合、多くの時間がかかります。

オーディオプログラムが再生中に ハードページ フォルト に陥ると、オーディオのドロップアウト、クリック、ポップノイズなど、ほぼ確実に音に影響が出ます。

ハードページフォールト は非常に一般的ですが、オーディオのドロップアウト、クリック、ポップノイズの原因として見過ごされがちです。

特に、サンプラーなどのメモリを大量に使用するオーディオ ソフトウェアでよく発生します。

ハードページフォールト を避けるための解決策は、オーディオ アプリケーションのワーキングセットを増やすか、RAMの量を増やすか、ページファイルを完全に無効にすることです。

ページファイルを無効にすると、メモリをスワップするためのページファイルがないため、システムが "メモリ不足" になる可能性があることに注意してください。また、システム クラッシュの際にクラッシュ ダンプ ファイルが作成されなくなります。





## 基本的な対策

オーディオ アプリケーションに使用するPCにおいては、次の基本的な設定を行ってください。

- 「電源モード」を「最高のパフォーマンス」に設定し、追加設定をすべて最大にし、「最小プロセッサ状態」を「100%」に設定します
- 「デバイスマネージャー」でACPI準拠制御方式バッテリーを「無効」に設定してください。
- すべてのファームウェア、およびすべてのドライバーの最新版を使用してください。
- BIOS にアクセスできる場合、次の操作を行ってください。
  - C ステートをオフにします
  - Intel TurboBoost をオフにします
  - Intel SpeedStep をオフにします
  - Intel Speed Shift をオフにします
  - 「thunderbolt アダプターの構成」を「セキュリティなし」に設定します
- 「*Intel Dynamic Platform & Thermal Framework*」をアンインストールします。
- *Bonjour*、*MaxxAudioPro*、*OneDrive*、*XBox Companion*、*Skype*、*Xbox Live*、*Microsoft Weather*、*Mail and Calendar*、*Solitaire*、*OneNote*、*Office*、*Paint3d*、*Print3d*、*Sticky Notes*、*Voice Recorder*、*Groove Music* をアンインストールします。
- `bcdedit` を `disabled` に設定します。
- `dynamictick` を `yes` に設定します。
- *Latency-Mon* および *Process Lasso* をインストールし、高 DPC レイテンシ プロセスがコア 0、2、および 10 に限定されていることを確認します。
- イーサネット接続の詳細オプションで「エネルギー効率のよいイーサネット」をオフにします。
- イーサネットとワイヤレス NIC の両方の電源管理タブで「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外します。
- ワイヤレス NIC のローミングの積極性を「最低」に設定します。
- 「*Intel ラピッド ストレージ テクノロジー*」で「リンク電源管理」をオフにします。
- Windows のシステム サウンドをオフにします。
- 「パフォーマンス オプション」で「バックグラウンド サービスのパフォーマンス」が最適になるように設定します。
- 「パフォーマンス オプション > 視覚効果」を「パフォーマンスが最適になるように調整」
- 「詳細設定 > データ実行防止 > 」で、重要な Windows プログラムとサービスに対してのみ DEP を設定します。
- 「設定 > プライバシー > バックグラウンド アプリ > アプリのバックグラウンドでの実行を許可する」を オフに設定する。





- 
- デバイス マネージャー > ユニバーサルシリアル バス コントローラー > USB ルート ハブ を右クリック > プロパティ > 電源管理 > 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外してください。
  - デバイス マネージャー > サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー > 「AMD High Definition Audio Device」、「Intel Display Audio」、および「Realtek(R) Audio」を「無効」にします。
  - 「Windows Update 配信の最適化」で「他の PC からのダウンロードを許可する」をオフにします。
  - 「電源とスリープ」で、画面とスリープのタイムアウトを両方とも「なし」に設定します。
  - 電源オプション > システム設定 で、電源ボタンを「シャットダウン」に設定し、シャットダウン設定からスリープを削除します。
  - 「電源オプション」で、「高速スタートアップを有効にする」が選択されていないことを確認します。
  - タスク マネージャー > スタートアップ > 「Realtek HD Audio Universal Service」を「無効」にします。
  - タスク マネージャー > スタートアップ > 「Waves MaxxAudio Service Application」を「無効」にします。

Windows ベースのノートパソコンが マルチトラック オーディオ録音 に使用できない原因の多くがこの問題です。

- バッファ サイズ (ソフトウェアによって名称は異なります) を増やすとクリック音はなくなりますが、これによりオーディオの遅延が発生し、前のトラックと同期して録音できなくなります。





---

## LatencyMon を使用して DPC レイテンシをチェックする

### LatencyMon とは

LatencyMon は、Windowsシステムが、リアルタイムオーディオなどの処理に適しているかどうかをチェックするアプリケーションです。

LatencyMon は、カーネルタイマー レイテンシーを測定し、DPCとISRの実行時間やハードページフォルトの最高実行時間を報告することにより、バッファ アンダーランの原因となりうるもの(ほとんどの場合、それらを実行するドライバとプロセス)を分析することができます。

また、わかりやすいレポートが提供され、ドロップアウトの原因となるオーディオ レイテンシの原因となるカーネル モジュールとプロセスを見つけることができます。

---

弊社では LatencyMon を使用してシステムの DPC レイテンシをチェックすることをお勧めしています。


- 同様の機能を提供するとされる DPCLatencyChecker は Windows 7 では機能しますが、Windows 8.1 および 10 では正しい結果となりません。そのため、LatencyMon を使用してチェックを行ってください。
- 「通常」の条件でアプリケーションを実行してテストを行ってください。  
ただし「大きなプログラム」を開始しないでください。  
テスト中は新しいドライバーをインストールしないでください。
- LatencyMon は、約 15 分以上 実行して結果を調べてください。



## LatencyMon の開始と停止

LatencyMon が起動すると、[Start] ボタンをクリックして分析を開始するようにメッセージが表示されます。

- [Start] ボタンをクリックしてください。
- [Main] タブの下のページには、最も重要な情報の概要が表示されます。
- 詳細なレポートは、[Stats] タブに表示されます。
- 完了したら、[Stop] ボタンをクリックします。

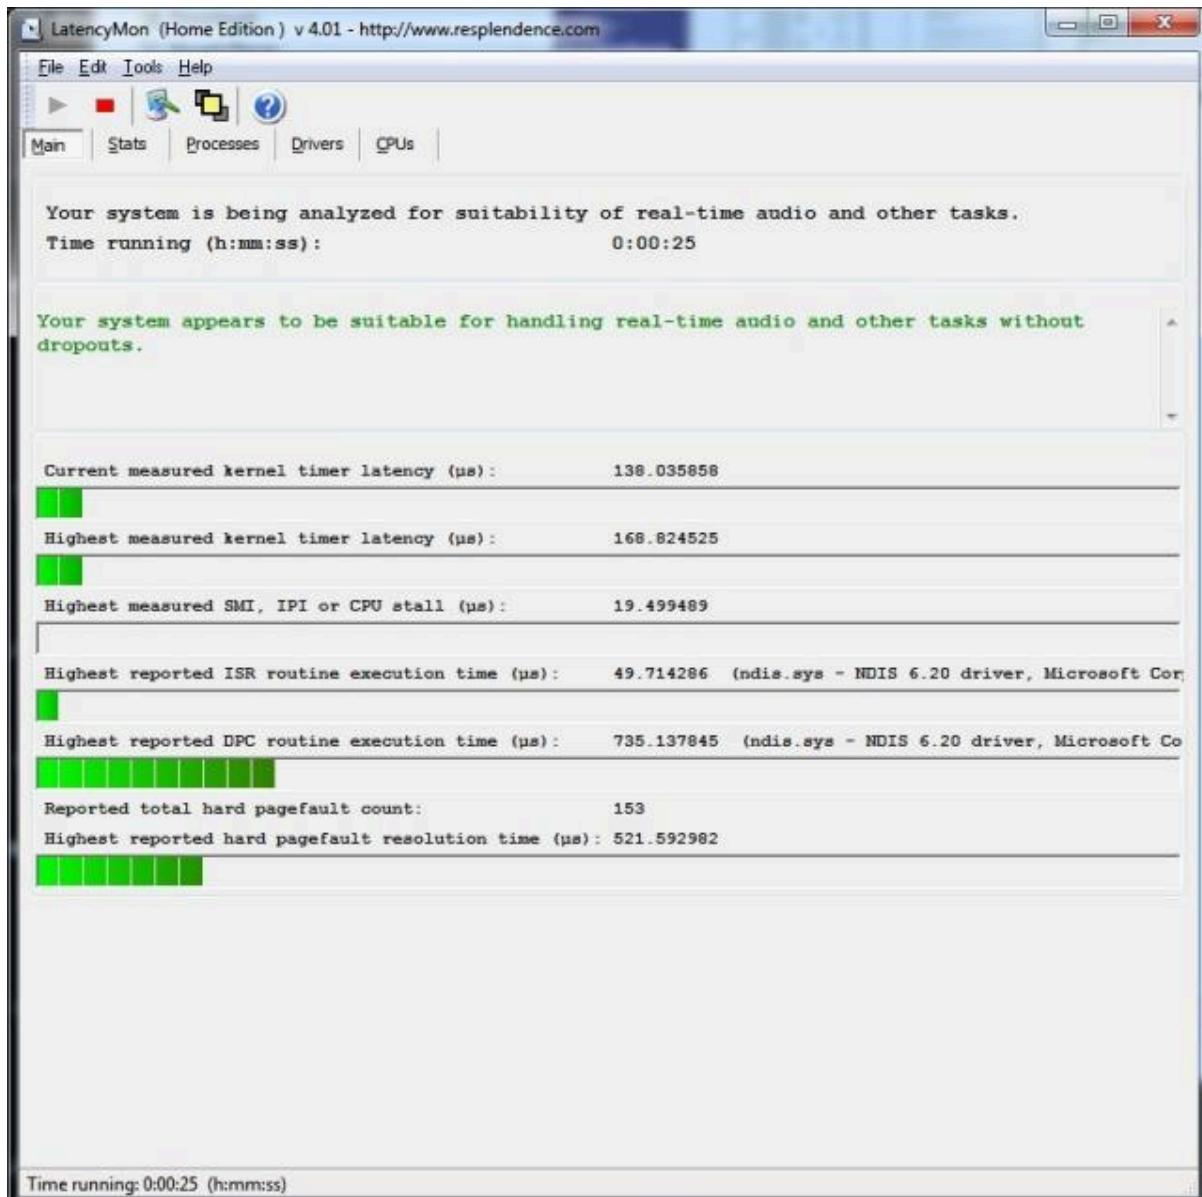

## レポート ビュー

レポート ビューには、システムがリアルタイム オーディオを再生するのに適しているかどうかの結論が一番上に表示されます。

すべての DPC および ISR ルーチンの実行時間が **2000 μs** (マイクロ秒) 未満にとどまる場合、システムはドロップアウトなしでリアルタイム オーディオを処理するのに適していると見なされます。

一部のルーチンの実行時間が **2000 μs** から **4000 μs** の間である場合、システムは疑わしいと見なされます。ISR または DPC ルーチンが **4000 μs** を超えて実行されていることが検出された場合、システムはリアルタイ



---

ム オーディオの処理に適していないと見なされます。これらの数値は任意に選択されていることに注意してください。

midi からオーディオへのレイテンシを最適化するには、サウンド カードとドライバのバッファ サイズを非常に低い値に設定する必要があります。そうすることで DPC と ISR の非常に短い実行時間のみが許容されます。

レポート ビューは次のように表示されます。

- 測定された DPC 実行時間の最大値
- 最も長く実行されている DPC ルーチンを実行していたドライバー
- DPC 実行の頻度 (実行時間カテゴリに分割)
- 測定された最大 ISR 実行時間
- 最も長く実行されている ISR ルーチンを実行していたドライバー
- ISR 実行の頻度 (実行時間のカテゴリに分割)
- 測定されたハードページフォールト解決時間の最大値
- 解決に最も時間がかかったハード ページフォールトが発生したプロセス
- ハード ページフォールト ヒットの頻度

## CPU の選択

マルチ プロセッサ システムでは、*LatencyMon* は、オプション メニューから選択することで、1つまたは複数の CPU を測定対象から除外するオプションがあります。

完全な分析を行うには、使用可能なすべての CPU を選択する必要があります。

この機能は、割り込みに使われている CPU を確認し、使用可能なプロセッサ間で ISR と DPC がどのように分散されているかを確認するのに役立ちます。また、特定のアフィニティを割り当てた特定のプロセスを除外できる場合もあります。





---

## DPC が問題を報告していない場合

すべてが緑色で障害がない場合、システムは リアルタイム オーディオ タスクを実行するための十分な性能があるはずです。

## Report view に DPC エラーと リアルタイム オーディオ タスクに問題がある場合

DPC エラーが発生した場合は、報告されたドライバーナーを参照して原因を追跡します。

- [LatencyMon のドキュメント](#)に従って調査を行ってください。  
[http://www.resplendence.com/latencymon\\_using](http://www.resplendence.com/latencymon_using)
- まずデバイス ドライバーを更新してみて下さい (可能な場合)。  
注: Windows が新しいドライバーを検出しない場合、コンポーネントの製造元の Web サイトにアクセスする必要がある場合があります。
- ドライバーを更新しても問題が解決しない場合、または新しいドライバーが存在しない場合は、Windows デバイス マネージャーでデバイスを無効にする必要があります。  
警告: コンピュータが機能するために不可欠なデバイスを無効にしないでください。
- 以下のものは「無効」にしないでください:
  - デバイス マネージャーの「システム デバイス」または「コンピューター」の下に表示されているデバイス
  - システム パーティションを含むハードディスク
  - ハードディスクが接続されている IDE / ATAPI / SATA / RAID コントローラ
  - システム キーボード
  - マウス、トラック ポイント、または タッチ パッド デバイス
  - 外部キーボードおよび/または マウス デバイス が接続されているUSB コントローラ
  - ディスプレイアダプターの下にリストされているディスプレイ コントローラ
- デバイスを「無効」にしても問題が解決しない場合、または「無効」にできない場合は、問題を引き起こす特定のタスク または サービスを探してください。
  - アプリケーション上で音のスパイクが発生しないかを監視してください。
  - スパイクが発生したら、コントロールパネル の 管理ツール から イベント ビューアー を開き、Windows ログを開いてください。
  - スパイクが発生したときにエラーが表示された アプリケーション と システム を確認してください。
  - そこから、問題を引き起こしているプロセス/サービスに関する詳細情報を取得することができます。





## 既知の問題点


- NVidia グラフィックカードを搭載した AMD ベースのシステムでは、[\*\*Graphic cards recommended settings\*\*](#) にある通りに設定を行ってください。また、[\*\*GeForce Experience\*\*](#) をインストールしないでください。

## BIOS

BIOS 設定に関する障害が次の様に報告される場合があります。

**Conclusion: Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates**

結論 あなたのシステムは、リアルタイムオーディオや他のタスクの処理に問題があるように見えます。バッファ不足がドロップアウト、クリック、ポップ音として現れる可能性があります。コントロールパネルとBIOSセットアップでCPUスロットリング設定を無効にしてください。BIOSのアップデートを確認してください。

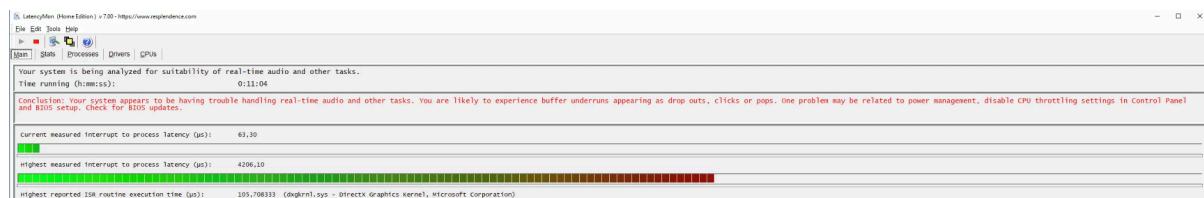

構成にもよりますが、BIOS にアクセスできる場合は BIOS の設定を行ってください(一部のラップトップではアクセスできない場合があります)。

特に、BIOS では **variable clock speed settings** 関係の設定を **Disabled** にする必要があります。これらの設定を確認するには、マザーボードのマニュアルを参照してください。メーカーによって異なる場合がありますが、基本的に下記の項目の設定をチェックしてください。

<b>Intel Turbo Boost Technology</b>	Disabled
<b>CPU Enhanced Halt (C1E)</b>	Disabled
<b>C-State Support (C3, C6, C7, C8 State)</b>	全て Disabled
<b>CPU EIST Function または Intel Enhanced, SpeedStep</b>	Disabled
<b>CPU power saving mode</b>	Disabled
<b>AMD Cool N Quiet</b>	Disabled
<b>Secure Boot</b>	MassCore ではサポートされていません。この機能は BIOS で <b>Disabled</b> に設定してください。
<b>WAN</b>	Disabled

## Windows の設定

Windows に、次の資料で説明している設定が正しく行われていることを確認してください。

[http://www.dspj.co.jp/~manuals/MergingTechnologies/Setup/PyramixNativeSetup\\_2023.pdf](http://www.dspj.co.jp/~manuals/MergingTechnologies/Setup/PyramixNativeSetup_2023.pdf)





## DPC または ISR ルーチンの実行時間が長い: 処理方法

LatencyMon が DPC と ISR の実行時間が長すぎると報告した場合は、原因となっているドライバーを調べる必要があります。

これらのドライバーは、コンピューターの動作にとって重要ではないデバイスに属している可能性があります。

たとえば、tcpip.sys または ndis.sys が原因として報告されている場合、問題の原因はワイヤレス ネットワーク アダプター (ある場合) である可能性があります。

WiFi アダプターを無効にして、イーサネット ケーブル経由でインターネットを受信することを検討してください。

デバイスを無効にするには、[マイ コンピュータ] を右クリックして [デバイス マネージャ] を選択し、デバイスを右クリックして [無効にする] を選択します。

その後、LatencyMon を再度実行して、状況が改善されたかどうかを確認する必要があります。

別のデバイスまたはドライバーがオーディオの遅延を引き起こしている可能性があります。

マザーボード ドライバなど、コンピュータの動作に不可欠なドライバが原因で高いレイテンシが発生することが報告されている場合、コンピュータをリアルタイム オーディオの処理に適したものにすることができない可能性があります。

## ハードページフォールト: 調査の進め方

ハード ページフォールトは、オーディオ ドロップアウトの最も一般的な原因であると考えられています。

オーディオの再生中にハード ページフォールトが発生したプログラムの影響は、通常は劇的です。

ページフォールトの問題の 1 つは、ページフォールトの行がオーディオ ストリームの中止を引き起こすように、しばしばグループ化されることです。

もう 1 つの問題は、ISR や DPC とは異なり、システムにより多くのプロセッサを配置しても、それらを回避するのに役立たないことです。

ページ フォールトはすぐに解決する必要があり、ページ フォールトが解決されるまで、ページ フォールトにヒットしたスレッドは中断されます。

電源機能が原因でスピン ダウンしているドライブにバックアップされているページ ファイルまたはメモリ マップ ファイルでハード ページフォールトが発生すると、続行できるようになるまでプログラムが数秒間中断される場合があります。

ハード ページフォールトが報告されているが、DPC および ISR の実行時間が長くない場合は、これらがオーディオ ドロップアウトの原因であるかどうかを調査する必要があります。

ページフォールトの難点は、頻繁に発生するため、オーディオのドロップアウトやスタッターの原因であるかどうかを特定するのが難しいことです。

ページフォールトが原因であるかどうかを調べるには、ページフォールトがオーディオの生成を担当するプロセスで発生したこと、およびオーディオの生成中に発生したことを知る必要があります。

オーディオ プログラムでハード ページフォールトが発生したことを確認するには、次の手順を実行します。

- Stop をクリックしてモニターを停止します。
- Processes タブをクリックして開きます。





- 
- Number of pagefaults の列をクリックして、ビューをソートします。
  - ここで、実行中のオーディオ アプリケーションのプロセス名を探し、それがヒットしたかどうかを確認してください。

ハード ページフォールトは、実際にオーディオ ストリームを中断していることがわかる場合にのみ問題と見なされます。

大量のメモリを使用してハードページフォールトにヒットするプログラムでは一般的です。

オーディオの再生中にProcessesビューを観察することで、オーディオの再生中にハード ページフォールトが発生しているかどうかを確認できます。

ページフォールトが音声ドロップアウトの原因であることがわかった場合は、次のセクションを読んで回避する方法を確認してください。

### ハードページフォールトを回避する方法

ハード ページフォールトがオーディオ ドロップアウトの原因であると結論付けた場合は、次のいずれかを実行して問題を解決してください。

- RAM を大量に消費する不要なアプリケーションを終了する
- 大量の RAM を消費する不要なサービス アプリケーションを終了します (Search Indexer サービスなど)。
- システムの RAM の量を増やす。
- オーディオ アプリケーションのワーキング セットを増やす。これはソフトウェアの作成者である場合のみ可能です。
- オーディオ データがページイン (常駐) されていることを確認してください。メモリのページは、使用回数に基づいてスワップ アウトされます。ライブ演奏に Windows を使用している場合は、ソフトウェアシンセサイザーをサイレント モードで実行します。サンプラーのパッチを変更した後、すべてのキーをタッチして、使用するすべてのメモリがページインされるようにして回避できるか確かめてください。
- ページファイルを完全に無効にします。ページファイルを無効にするには、[マイコンピュータ] を右クリックし、[システムの詳細設定] -> [詳細設定] -> [パフォーマンス設定] -> [詳細設定] -> [仮想メモリ] -> [変更] を選択します。ページファイルがない場合や十分なメモリが利用できない場合、システムがメモリ不足になる可能性があります。また、システムがクラッシュした場合、システムはクラッシュ ダンプ ファイルを作成しなくなります。





## オーディオのドロップアウト、ポップ、クリックのその他の原因

このセクションでは、オーディオのドロップアウト、クリック、ポップのその他の考えられる原因のリストをまとめます。高い DPC または ISR 実行時間が報告されておらず、ハード ページフォールトが問題の原因ではない場合は、これらを考慮する必要があります。

### オーディオ バッファ サイズ

MIDI からオーディオへのレイテンシ(MIDI キーボードのキーを押してから実際のサウンドが発生するまでの時間)を短縮するには、オーディオ ドライバのオーディオ バッファ サイズをできるだけ小さくする必要があります。ただし、システムでサポート可能でなければなりません。

DPC と ISR の実行時間の許容限界である 2000 $\mu$ s は、任意に選択されています。

オーディオ バッファー サイズが小さいほど、DPC および ISR ルーチンの長い実行時間とページ フォールトの解決に対する許容度が低くなります。

ドロップアウトしないシステムを維持するには、オーディオ バッファ サイズを増やす必要がある場合があります。そのため、お使いのシステムが低 midi から音声への遅延に適していない可能性がありますが、それでも機能する許容可能なバランスを見つけることができる場合があります。

### CPU 過負荷

ソフトウェア シンセサイザーまたはエフェクトが、オーディオ バッファーを時間内に計算するのに非常に多くの実行時間を必要とする場合、スタッタ、クリック、またはポップが発生します。

これは、たとえば、ソフトウェア シンセサイザーで同時に演奏するボイスやバーチャル インストゥルメントが多すぎる場合に発生しやすくなります。

### スレッド競合

CPU 時間を奪い合うスレッドが多すぎると、オーディオ プログラムはオーディオ バッファを処理するための十分な注意をスケジューラから得られない可能性があります。

スレッドは優先順位スキームに基づいて選択されますが、高い優先順位で実行されているスレッドで実行されている複数のプログラムがある場合、オーディオ ソフトウェアがバッファを時間内に満たすのに十分な CPU 時間がない可能性があります。オーディオの生成を担当するスレッドは、通常、最高またはリアルタイムの優先度で実行されます。

オペレーティング システムの一部であるバランス セット マネージャーは、優先度の低いスレッドをブーストしてスレッドの枯渇を回避するため、優先度の低い競合スレッドがスケジュールされることがあります。

不要なプログラムやサービスを終了し、CPU リソースを増やしてください。

### オーディオ ソフトウェアのバグ

もちろん、オーディオ ソフトウェアのバグは、ポップ音やクリック音など、あらゆる種類の問題を起こす可能性があります。

問題が 1つの特定のオーディオ プログラムまたはプラグインに限られている場合は、そのプログラムに問題がある可能性があります。

また、例外処理には多くの処理能力が必要であり、実行中のプロセッサで割り込みが発生することにも言及する価値があります。

非常に一般的な例は、オーディオ プラグイン プログラムで、浮動小数点の例外をマスクしないため、0 による除算やその他の予見可能な問題によって割り込みが発生します。





---

#### ハードウェアまたはオーディオ ドライバーのバグ

ハードウェアおよびオーディオ ドライバーのバグも、スタッター、ポップ、クリックの原因となる場合があります。

### 注意事項

全ての実行時間は、固定の CPU クロック速度に基づいて計算されます。

最も正確な結果を得るには、Intel TurboBoost、SpeedStep、AMD Cool N Quiet などの BIOS セットアップで可変クロック速度設定を無効に設定してください。

ソフトウェアの性質上、Latency Mon を仮想マシン上で実行することは意味がありません。



**dsp Japan** Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061

T : 03-5723-8181 F : 03-3794-5283 U : <http://www.dspj.co.jp>

## レポートされたデバイスドライバと改善方法

デバイスドライバ	改善方法
<b>acpi.sys</b>	テ "ハ "イスマネーシ "ヤから「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」を無効にしてみてください。
<b>atapi.sys</b> <b>ntfs.sys</b> <b>iaStore.sys</b> <b>iaStoreA.sys</b> <b>ataport.sys</b> <b>storport.sys</b>	チップ °セットやIDE / ATAPI / SATAコントローラのト "ライハ "をアップ °テ "ートしてください。 また、コンピ °ユータのIDE / ATAPI / SATAコントローラの特定の名前をウェフ "検索する事で "、よりよいハ °フォーマンスを得られるハ "ーシ "ヨンのト "ライハ "か "見つかるかもしれません。 各ハ "ーシ "ヨンのト "ライハ "のDPC性能に関する情報を調へ "てくた "さい。 IDE / ATAPI / SATA コントローラの名前は、Windowsテ "ハ "イスマネーシ "ヤて "か確認できます。
<b>dxkrnl.sys</b> <b>nvlddmkm.sys</b>	ク "ラフィックカード "用の最新ト "ライハ "をインストールしてくた "さい。 最新ト "ライハ "で "問題が改善されなかった 場合は、古いハ "ーシ "ヨンもお試しくた "さい。 Windowsの視覚効果をすへ "て無効にしてみてくた "さい。 また、ク "ラフィックカード "に対して有効になる省電力設定か "、オーテ "ィオ再生に問題を引き起こす場合か "ありますので "こ "注意くた "さい。 ク "ラフィックカード "に対して有効になる省電力設定か "あるかと "うかをこ "確認し、あった場合はスイッチをオフにしてください。 ATIカード "の省電力機能は通常「PowerPlay」と呼ばは "れ、NVIDIAカード "の場合は通常「PowerMizer」と呼ばれるもので "す。 ク "ラフィックト "ライハ "の設定ハ °ネルに省電力の設定か "表示されない場合は「Powermizer Switch」(NVIDIAカード "用)あるいは「Rivatuner」(ATIとNVIDIA用)もしくは「ATI Tool」(ATIカード "用)など "のツールを使用してくた "さい。 ウェフ "検索で "解決策を見つける事か "出来なかつた場合は、ク "ラフィックカード "の省電力を無効にする方法について情報を得るためにク "ラフィックカード "のメーカーに直接お問い合わせください。
<b>i8042prt.sys</b>	これはPS2ホ °ートのト "ライハ "て "す。 このト "ライハ "か "高い数値を示している場合は、PS2ホ °ートに接続されているテ "ハ "イスのト "ライハ "をアップ °テ "ートし、メインホ °ート "用のチップ °セットト "ライハ "をインストールしてみてくた "さい。 もしくはPS2テ "ハ "イス(通常はマウスやキーボード)を使う代わりにUSBテ "ハ "イスと取り替えるというのも有効で "す。
<b>ndis.sys</b> <b>tcip.sys</b> <b>netio.sys</b> <b>tunnel.sys</b>	これらのネットワークに関連するト "ライハ "の実行時間を低下させるためには、テ "ハ "イスマネーシ "ヤて "全てのネットワークカード "を無効にしてくた "さい。 必要に応し "、後で "有効にすることも可能で "す。
<b>usbport.sys</b>	これはUSBコントローラ用のト "ライハ "て "す。 この値を低くするにはオーテ "ィオ処理に関係のないUSBデバイスをコンピ °ユータから取り外す必要か "あります。 また、こ "使用のコンピ °ユータに搭載のチップ °セットやUSB コントローラのト "ライハ "をアップ °テ "ートする事も有効で "す。 またタッチハ °ット "を使用した際にこの USBport.sysの値か "極端に上か "ってしまうケースか "確認されていますので "、タッチハ °ット "のト "ライハ "をアップ °テ "ートするか、もしくはタッチハ °ット "は無効にしてマウスをお使いくた "さい



デバイスドライバ	改善方法
ntoskrnl.exe ntkrnlpa.exe	このト「ライハ」は Windows カーネルに属するもので「す。 BIOSも含めてチップセット、IDE / ATAPI / SATAコントローラ、USBコントローラなど「 全ての利用可能なシステムアップデートを適用してください。」 通常はCPU負荷に結び「つくもので「はないので「すか」、USB 3.0のホートにUSB 2.0ケーブルを接続した時に高負荷になるという報告が「寄せられています。 こういったケースの場合、USB 3.0コントローラ用の最新のドライバをインストールする か、デバイスをUSB 2.0ポートに接続してください。」

### ntoskrnl.exe

Latency Mon で遅延が大きいとレポートされ、それが **ntoskrnl.exe** が原因である場合、OSの設定の何かが CPUを効率的に使用できていない場合が考えられます。

1. **PowerSettingsExplorer** (<http://www.mediafire.com/file/wt37sbs...>) をダウンロードしてインストールしてください。
2. 「CPUアイドル昇格」と「CPUアイドル降格」のチェックを外します。
3. 「コントロールパネル」>「電源プラン」を開き、「詳細」を開きます。
4. CPUの項目の中に、これらの項目がみつかりますので、どちらも「100%」に変更して「OK」でウィンドウを閉じてください。


[https://www.youtube.com/watch?v=x0BN608Sd3Q&ab\\_channel=GeordiePrepper](https://www.youtube.com/watch?v=x0BN608Sd3Q&ab_channel=GeordiePrepper)

### コア パーキング

コアパーキングは、電力消費を抑えるためにCPUコアの一部を停止させる場合があります。これにより、割り込み処理のレイテンシが著しく高くなる可能性があります。

**Windows** 管理ツール → **Windowsリソースモニター** を開き、「CPU」タブを選択します。

パーク(保留)しているコアは、アクティビティ グラフに表示されます。

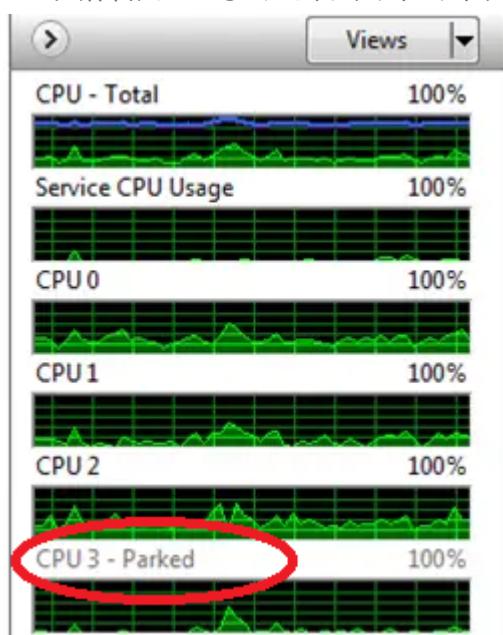



## コアパーキングを無効にするには:

1. Windows レジストリ エディターを開きます(Windows 検索で「**regedit**」と入力します)。
2. **Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings** を参照します。
3. **PowerSettings** フォルダを右クリックして、安全な場所にエクスポートします(バックアップ)。
4. **PowerSettings** フォルダを右クリックし、**dec35c318583** を検索してください。説明欄の末尾に「パーク解除されたコア/パッケージの最小数を指定します(パーセント単位)」と記載されていることを確認してください。
5. **ValueMax**をダブルクリックし、値を「**0**」に変更します。
6. コンピュータを再起動します。

## 第12世代以降の Intel Core プロセッサ

第12世代以降の *Intel Core* プロセッサから、CPUのコアが「P(Perfomance)コア」と「E(Efficient)コア」で構成されるようになりました。

これにより、OSはより多くのコアを処理に使用できる事になりましたが、*Windows 10* では適切な最適化が行われていないと思われます。

第13世代の *Intel Core* プロセッサを使用したPCで DPC Latencyを評価してみたところ、10分から15分に1回程度、**ntoskrnl.exe** の値がジャンプするのを観測しました。

これは恐らくオーディオでは「ポップノイズ」になるであろう不具合です。

これを防ぐためには、BIOS で Eコアの数を半分以下に設定してください。

例:弊社では i9-13900を使用していましたが、その場合、Eコアを 8 以下に設定しています。

- 起動直後にキーボードの **F2** を長押しして BIOS 画面に入ります。
- **Basic** 画面が表示された場合は、**F6** を押して **Advanced** を表示させます。
- **Chipset > CPU** に入り、E Core の個数を半分以下に設定してください。





## Macでの対策

MacはPCに比べ、リアルタイムでの動作に優れています。通常、問題はバスやバッファの過負荷にあります。

PCと同じIntel Macでは、PCの最適化で行う「ルール」が似ていると思われます。

基本的に、マシンはオーディオの処理とデータバスでのシステム割り込みの最小化に完全に集中する必要があります。

USB2.0バスは32チャンネルのI/Oオーディオストリームを処理できますが、マシン周辺の多くのものにも使用されます。メニュー ポインタはMac-eseで書かれています。

### 10のヒント:

1. 不要なネットワークアダプターをすべて切断してください。できればすべてのネットワークをオフにしてください ([システム設定] > [ネットワーク])。
2. 省エネルギー プロファイルを無効にしてください。システム環境設定で、[可能な場合はハード ドライブをスリープ状態にする] のチェックを外し、[コンピューターのスリープ] を[しない]に設定してください。
3. GPU エンジンの処理能力を使用してCPU負荷を軽減するようにコンピューターのソフトウェアを設定できる場合があります。これは素晴らしい飛躍となるでしょう。
4. ウィルス対策アプリケーションをオフ(またはアンインストール)してください。
5. AirportとBluetoothをオフにし、「セキュリティとプライバシー」でファイアウォールを無効にしてください。
6. 不要なUSB, Firewire, Thunderbolt その他の外部ケーブルをすべて切断/無効にしてください。
7. Applications>Utilities>Disk Utility – Macintosh HDで「Disk Permissions」を修復し、他の接続されたハードドライブで再度修復します。これは、ElCapitanでは応急処置と呼ばれます。これを行った後、コンピューターを再起動します。
8. 表面上または表面下で実行されている可能性のあるすべてのアプリケーションを閉じてください。[システム環境設定] > [ユーザーとグループ] > [管理者アカウントの選択] > [ログイン項目] で、できるだけ多くのスタートアップ アプリケーションを削除してください。
9. すべてのドライバーとソフトウェアのバージョンが最新であることを確認してください。
10. 多くの問題は、RAMを追加することで解消することができます。Intel i7/x99チップセットを使用している場合、8GBではなく、16GBは実行可能であり、32GBは多すぎます。最近では、OSを搭載したCドライブとしてSSDを使用し、データストレージ用に別のSSD(M2バス上)を使用するのが理想的です。

\*参考文献: <https://ips.org.uk/encyclopedia/optimising-windows-or-mac-computers-for-audio/>

